



דין וחשבון על בדיקה מס' 9311905112/1  
באה במקום תעודה מס' 9311905112

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: אדיט בע"מ
מענו	: ת.ד. 147, מושב בני ראם
תאריך ההזמנה:	24/03/13

דין וחשבון על מוצר

בורגי עיגון שקובעו באבני חיפוי בבניין מגורים בקטע קיר לדוגמא. לדברי נציג המזמין בורגי העיגון מיועדים לקיבוע בבניינים 31, 32 בפרויקט המכונה "עמיצור", אשקלון.

פרטי הנטילה

המדגם נבדק בתאריך:	04/04/13	מקומות הבדיקה נבחרו על ידי בא כח: המזמין
גודל המדגם:	4 נקודות	

מהות הבדיקה

לבקשת המזמין, בדיקה לפי שיטות ודרישות ת"י 2378 חלק 4 (ינואר 2012) "קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני". בסעיף ג' דרישות תפקוד: תכונות: כח שליפה של הבורג מהרקע.

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
--	---

תוצאות הבדיקה

הערות:

1. תעודה זו מחליפה את תעודה מס' 9311905112 עקב הוספת פרטים הנוגעים לתהליך הבדיקה שבוצעה וצירוף תמונה של סוג הבורג הנבדק.
2. כינוי הברגים: GX-L M10X100 SS316. (ראה תמונה)
3. הבדיקה בוצעה על תשתית בלוק איטונג.
4. הבדיקה בוצעה לאחר הסרת האבן מסביב לבורג
5. לדברי המזמין העוגן הוחדר לעומק של כ- 7 ס"מ

תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

שם החותם: מהנדס משה חיים

שם החותם: פייסיק זוהר

תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים

23.5.2013


דף מחשבון על בדיקה מס' 1/ 9311905112

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

**תוצאות הבדיקה**

דרישות תפקוד							פרק ג'
דרישות תקן 2378 חלק 4	הערות	כח מופעל (ניוטון)	מס'	יחידות	המקום הנבדק	כח שליפת הבורג מהרקע לדוגמא. קומת קרקע בקטע קיר	-
1500 ניוטון	נראו סימני שליפה של בורג העיגון.	1510	1	מגפ"ס			
	נראו סימני שליפה של בורג העיגון.	1560	2				
	נראו סימני שליפה של בורג העיגון.	2590	3				
	נראו סימני שליפה של בורג העיגון.	2990	4				

תמונות העוגן:

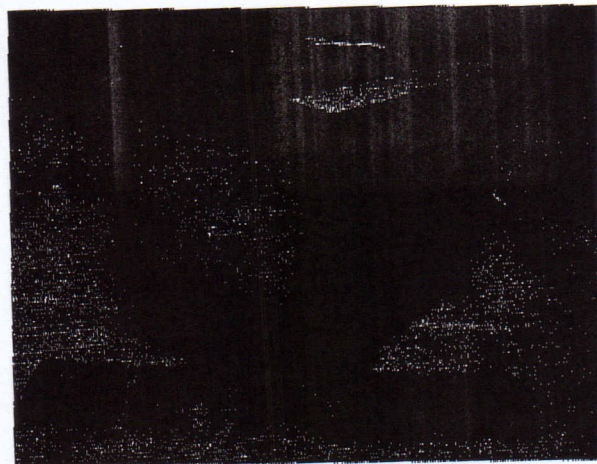

חשבונית/

תל-אביב/ 07/04/13 תקן 2378-4 - חלקית חדש